

Anlege-Temperatursensor

Aktiver Anlege-Temperatursensor (4...20 mA) für Rohranwendungen. Federgelagerter Messing-Kontaktstift, um ein schnelles Ansprechen und eine genaue Messung zu gewährleisten.

Technisches Datenblatt





22HT-14

Typenübersicht		
	Тур	Ausgangssignal aktiv Temperatur
	22HT-14	420 mA

	22H1-14 420 MA		
Technische Daten			
Technische Daten			
Elektrische Daten	Nennspannung	DC 24 V	
	Funktionsbereich	DC 13.526.4 V	
	Leistungsverbrauch DC	0.5 W	
	Elektrischer Anschluss	Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm²	
	Kabeleinführung	Kabelverschraubung mit Zugentlastung	
		ø68 mm	
Funktionsdaten	Sensor Technologie	Basierend auf Pt1000 1/3 DIN	
	Anwendung	Wasser	
	Multirange	8 Messbereiche wählbar	
	Stromausgang	1x 420 mA, max. Widerstand 500 Ω	
Messdaten	Messwerte	Temperatur	
	Messbereich Temperatur	Aktiver Sensor: Bereich wählbar	
	•		
		Achtung: max. Messtemperatur ist durch die	
		max. Mediumstemperatur beschränkt (siehe Sicherheitsdaten)	
		Setting Bereich [°C] Bereich [°F] Einstellung ab Werk	
		S0 -5050 -30130	
		S1 -10120 0250	
		S2 050 40140	
		S3 0250 30480	
		S4 -1535 0100	
		S5 0100 40240	
		S6 -2080 4090	
	Constitution Towns and the	\$7 0160 0150 ±0.5°C @ 21°C [±0.9°F @ 70°F] @ Messbereich Einstellung \$2 und \$4 ±0.04°C p.a. @ 21°C [±0.07°F p.a. @ 70°F] Mit Wärmeleitpaste Typisch 16 s	
	Genauigkeit Temperatur aktiv		
	Langzeitstabilität		
	Zeitkonstante τ (63%) auf Wasserleitung		
Werkstoffe	Kabelverschraubung	PA6, schwarz	
	Gehäuse	Deckel: PC, orange	
		Unterteil: PC, orange	
		Dichtung: NBR70, schwarz	
		UV-beständig	



Sicherheitsdaten

Schutzklasse IEC/EN	III, Schutzkleinspannung (PELV)	
Stromquelle UL	Class 2 Supply	
Schutzart IEC/EN	IP54	
Schutzart NEMA/UL	NEMA 1	
Gehäuse	UL Enclosure Type 1	
EU-Konformität	CE-Kennzeichnung	
Zertifizierung IEC/EN	IEC/EN 60730-1	
Qualitätsstandard	ISO 9001	
UL Approval	cULus gemäss UL60730-1A/-2-9, CAN/CSA E60730-1/-2-9	
Verschmutzungsgrad	2	
Umgebungsfeuchte	Max. 95% RH, nicht kondensierend	
Umgebungstemperatur	-3550°C [-30122°F]	
Mediumstemperatur	-3570°C [-30160°F]	
Gehäuseoberflächentemperatur	Max. 70°C [160°F]	

Sicherheitshinweise



Dieses Gerät ist für die Anwendung in stationären Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen konzipiert und darf nicht für Anwendungen ausserhalb des spezifizierten Einsatzbereiches verwendet werden. Unbefugte Anpassungen sind verboten. Das Produkt darf nicht zusammen mit Geräten verwendet werden, die im Falle einer Störung eine Gefahr für Menschen, Tiere oder Sachen darstellen.

Vor der Montage sicherstellen, dass die gesamte Spannungsversorgung unterbrochen ist. Nicht an stromführende/in Betrieb befindliche Geräte anschliessen.

Die Installation hat durch autorisiertes Fachpersonal zu erfolgen. Hierbei sind die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften einzuhalten.

Das Gerät enthält elektrische und elektronische Komponenten und darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden. Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist zu beachten.

Anmerkungen

Anmerkungen zu Sensoren allgemein

Bei Verwendung von langen Anschlussleitungen (abhängig vom verwendeten Querschnitt) kann durch den Spannungsabfall auf der gemeinsamen (Von Versorgungsspannung und Messleitung) GND-Leitung (verursacht durch Versorgungsspannung und Leitungswiderstand) das Messergebnis verfälscht werden. In diesem Fall müssen zwei GND-Leitungen zum Sensor gelegt werden, eine für die Versorgungsspannung und eine für die Messspannung.

Sensorvorrichtungen mit Messumformer sollten immer in der Mitte des Messbereichs betrieben werden, um Abweichungen an den Messungsendpunkten zu vermeiden. Die Umgebungstemperatur der Messumformerelektronik sollte konstant gehalten werden. Messumformer müssen bei konstanter Speisespannung (±0.2 V) betrieben werden. Beim Einbzw. Ausschalten der Speisespannung müssen bauseitige Überspannungen vermieden werden.



Anmerkungen Wärmeentwicklung

Temperatursensoren mit elektronischen Bauteilen haben immer eine Verlustleistung, die sich auf die Temperaturmessung der Umgebungsluft auswirkt. Die auftretende Verlustleistung in aktiven Temperatursensoren steigt mit der steigenden Betriebsspannung. Diese Verlustleistung muss bei der Temperaturmessung berücksichtigt werden.


Bei einer festen Betriebsspannung (±0.2 V) geschieht dies in der Regel durch Addieren bzw. Subtrahieren eines konstanten Offsetwerts. Da die Messumformer von Belimo mit variabler Betriebsspannung arbeiten, kann aus fertigungstechnischen Gründen nur eine Betriebsspannung berücksichtigt werden. Die Messumformer 0...10 V / 4...20 mA werden standardmässig bei einer Betriebsspannung von DC 24 V eingestellt. Das bedeutet, dass bei dieser Spannung der erwartete Messfehler des Ausgangssignals am geringsten ist. Bei anderen Betriebsspannungen vergrössert sich der Offsetfehler aufgrund der veränderten Verlustleistung der Sensorelektronik. Sollte während des späteren Betriebs eine Anpassung direkt am aktiven Sensor notwendig sein, kann dies mit den folgenden Einstellmethoden erfolgen:

- Bei Sensoren mit NFC oder Dongle mit der entsprechenden Belimo-App
- Bei Sensoren mit einem Trimmpotentiometer auf der Sensorplatine
- Bei Bus-Sensoren via Bus-Schnittstelle mit einer entsprechenden Softwarevariablen

Mitgelieferte Teile						
	Mitgelieferte Teile	Beschreibung	Тур			
		Befestigungsband, für Rohre ø20110 mm [0.84.3"]	A-22P-A47			
Zubehör						
Zubehör	Optionales Zubehör	Beschreibung	Тур			
Zubehör	Optionales Zubehör	Beschreibung Befestigungsband, für Rohre ø20250 mm [0.89.8"]	Typ A-22P-A49			
Zubehör	Optionales Zubehör					



Anschlussschema

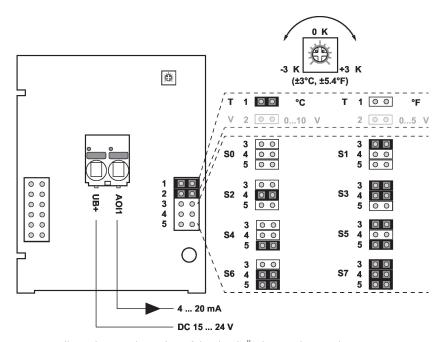



Die Einstellung der Messbereiche erfolgt durch Änderung der Bonding-Jumper. Der Ausgangswert im neuen Messbereich ist nach 2 Sekunden verfügbar.

Setting	Bereich [°C]	Bereich [°F]	Einstellung ab Werk
S0	-5050	-30130	
S1	-10120	0250	
S2	050	40140	
S3	0250	30480	
S4	-1535	0100	
S5	0100	40240	*
S6	-2080	4090	
S7	0160	0150	



Abmessungen

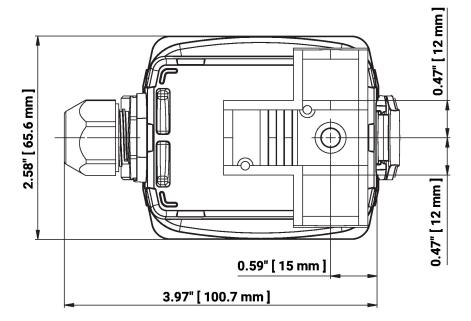

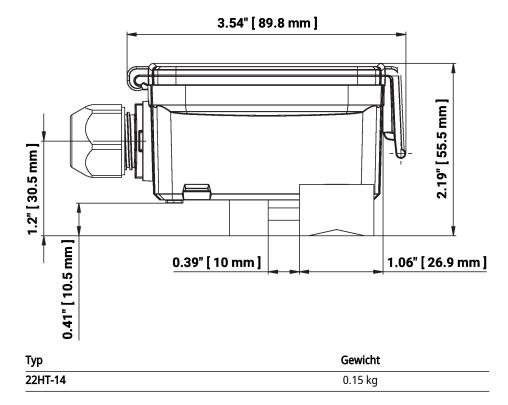

Weiterführende Dokumentationen

• Installationsanleitungen